



บทเรียนที่

8

งานทำเกลียว



สาระสำคัญ

งานทำเกลียว มีวิธีการทำหลายวิธี ได้แก่ กลึงเกลียว ตาปเกลียว ดายเกลียว รีดเกลียว งานกัดเกลียว แต่ในการปฏิบัติงานฝึกฝีมือที่ควรทราบ คือ การตาปเกลียว การดายเกลียว ส่วนงานกลึงเกลียวจะกล่าวถึงเนื้อหาในบทเรียนที่ 10



สาระการเรียนรู้

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 ชนิดของเกลียว 2 การตาปเกลียวและการดายเกลียว | <ol style="list-style-type: none"> 3 การบำรุงรักษาตาปและดาย 4 ความปลอดภัยในการตาปและดาย |
|--|---|



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน

ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการทำเกลียว ในการทำเกลียว ผลิตภัณฑ์งานได้ถูกต้องตามขั้นตอน เหมาะสมกับลักษณะงานตามหลักการ ด้วยความปลอดภัย บำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำเกลียวให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน



สมรรถนะประจำบทเรียน

- 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดของเกลียว การทำเกลียวด้วยมือ การบำรุงรักษา และความปลอดภัยในการตาปและดายเกลียวตามหลักการ
- 2 ทำเกลียวตามแบบสั่งงาน (ใบงานภาคผนวก)
- 3 แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อย สะอาด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม



จุดประสงค์การเรียนรู้


- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 อธิบายชนิดของเกลียวได้ 2 อธิบายการตาปเกลียวและการดายเกลียวได้ 3 อธิบายการบำรุงรักษาตาปและดายได้ 4 อธิบายความปลอดภัยในการตาปและดายได้ | <ol style="list-style-type: none"> 5 ทำเกลียวตามแบบสั่งงานได้ถูกต้อง (ใบงานภาคผนวก) 6 ตระหนักถึงความปลอดภัย ประณีต เรียบร้อย สะอาด รอบคอบ และสะอาด ในการปฏิบัติงานทำเกลียว 7 ประยุกต์ใช้วิธีทำเกลียวในการผลิตชิ้นงานได้ถูกต้อง |
|---|---|

1.1.2 เกลียวสามเหลี่ยมระบบนิ้ว เป็นเกลียวสามเหลี่ยมที่มีการบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นนิ้ว และมีการบอกจำนวนเกลียวต่อนิ้ว แบ่งประเภท

1) เกลียววิตเวอร์ต (Whitworth Thread) คือ เกลียวระบบอังกฤษปัจจุบันไม่นิยมใช้ เป็นเกลียวที่มีมุมโค้งมนทั้งยอดเกลียวและโคนเกลียว มีมุมรวมยอดเกลียว 55 องศา อักษรตัวย่อมีความหมาย ดังต่อไปนี้

✧ BSW (British Standard Whitworth) หมายถึง เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ

✧ BSF (British Standard Fine) หมายถึง เกลียววิตเวอร์ตชนิดละเอียด

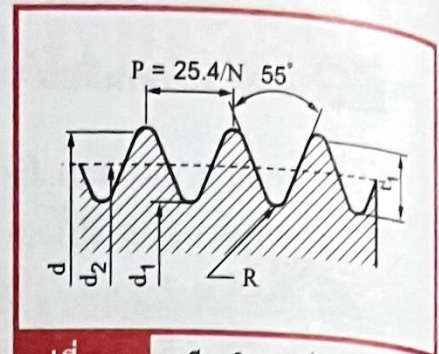


รูปที่ 8.2 เกลียววิตเวอร์ต

2) เกลียวอเมริกัน (American National Thread) คือ เกลียวสามเหลี่ยมที่ใช้หน่วยเป็นนิ้ว มีมุมรวมยอดเกลียว 60 องศา บอกเป็นจำนวนเกลียวต่อนิ้ว ใช้อักษรตัวย่อดังนี้

✧ NC (National Coarse Thread Series) หมายถึง เกลียวอเมริกันชนิดเกลียวหยาบ

✧ NF (National Fine Thread Series) หมายถึง เกลียวอเมริกันชนิดเกลียวละเอียด

✧ NEF (National Extra - Fine Thread Series) หมายถึง เกลียวอเมริกันชนิดเกลียวพิเศษ

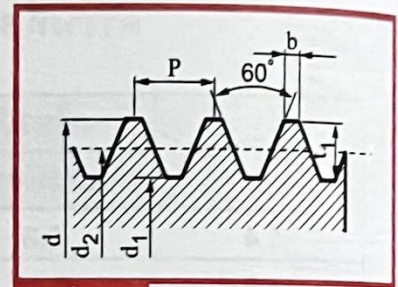


รูปที่ 8.3 เกลียวอเมริกัน

3) เกลียวยูนิไฟด์ (Unified Thread) คือ เกลียวมาตรฐานสากลของเกลียวสามเหลี่ยม ระบบเกลียวที่ใช้หน่วยเป็นนิ้วจึงเรียกว่าเกลียว ISO Inch เป็นเกลียวที่ดัดแปลงมาจากเกลียวอเมริกันมีมุมรวมยอดเกลียว 60 องศา บอกเป็นจำนวนเกลียวต่อนิ้ว แตกต่างจากเกลียวอเมริกันตรงสูตรการคำนวณ เช่น ความลึกเกลียว อักษรตัวย่อมีความหมายดังต่อไปนี้

✧ UNC (Unified National Coarse Thread Series) หมายถึง เกลียวยูนิไฟด์ ชนิดหยาบ

✧ UNF (Unified National Fine Thread Series) หมายถึง เกลียวยูนิไฟด์ ชนิดละเอียด

✧ UNEF (Unified National Extra - Fine Thread Series) หมายถึง เกลียวยูนิไฟด์ ชนิดเกลียวพิเศษ

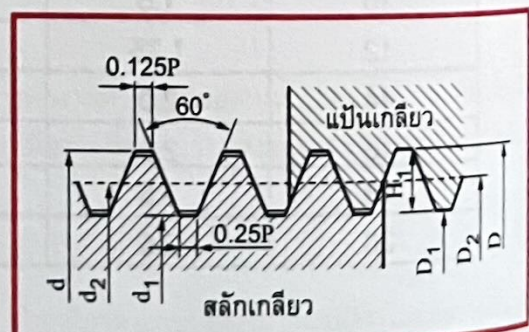


รูปที่ 8.4 เกลียวยูนิไฟด์




1.2 เกลียวชนิดอื่น ๆ

1.2.1 เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นเกลียวที่เหมาะสมสำหรับการส่งกำลังขับเคลื่อน เพราะมีความแข็งแรงกว่าเกลียวสามเหลี่ยม เช่น เกลียวปากกาจับชิ้นงาน เกลียวเพลานำของ เครื่องกลึง มีทั้งเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก (Tr) เป็นเกลียวระบบเมตริก บอกเป็นระยะพิตซ์ มีมุมรวมยอดเกลียว 30 องศา และเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูอเมริกัน (ACME) เป็นเกลียวระบบนิ้ว บอกเป็นจำนวนเกลียวต่อนิ้ว มีมุมรวมยอดเกลียว 29 องศา

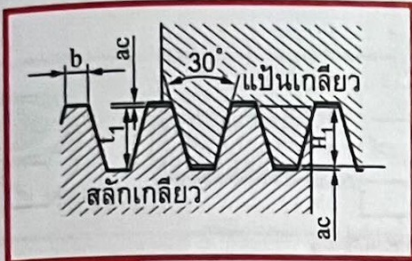


รูปที่ 8.5 เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก

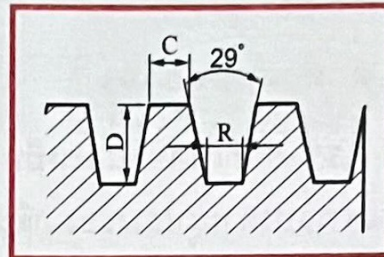


รูปที่ 8.6 เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูอเมริกัน

1.2.2 เกลียวทอน (Brown and Shape Worm Thread) คือ เกลียวทอนที่ใช้กับเฟืองทอน มีมุมรวมยอดเกลียว 29 องศา ต่างจากเกลียว ACME ตรงสูตรการคำนวณ

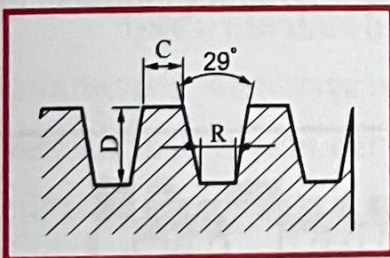


รูปที่ 8.7 เกลียวทอน

1.2.3 เกลียวสี่เหลี่ยม (Square Thread) คือ เกลียวที่มีมุมเป็นมุม 90 องศา และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการส่งกำลังมากๆ เช่น เกลียวของปากกาจับชิ้นงาน

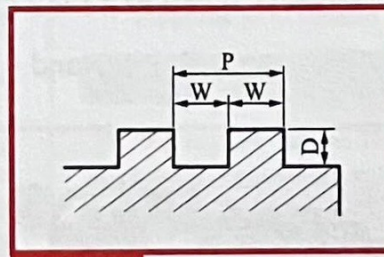

รูปที่ 8.8 เกลียวสี่เหลี่ยม

1.2.4 เกลียวฟันเลื่อย (Buttress Thread) เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ทำอุปกรณ์แม่แรง ยกรถหรือของหนักเพราะปลอดภัยดีกว่าเกลียวชนิดอื่น มีมุมรวมยอดเกลียว 30+3 องศา รวม 33 องศา บางครั้งใช้ 30 องศา ก็ได้โดยไม่ต้องเอียง 3 องศา

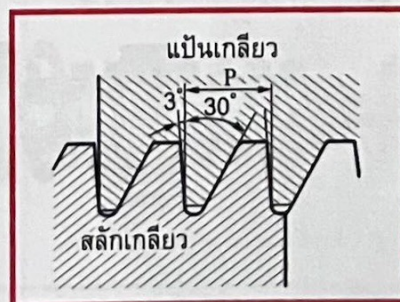

รูปที่ 8.9 เกลียวฟันเลื่อย


1.2.5 เกลียวกลม (Knuckle Thread) คือ เกลียวที่มีมุมรวม 30 องศา ยอดเกลียวและโคนเกลียวโค้งมนเป็นเกลียวในระบบอังกฤษ มีการบอกเป็นจำนวนเกลียวต่อนิ้ว ปัจจุบันได้มีการบอกขนาดกำหนดเป็นมิลลิเมตร แต่ระยะพิตช์เป็นนิ้ว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเคลื่อนที่ได้สะดวก เช่น เกลียวขวดน้ำอัดลม เกลียวหลอดไฟฟ้า



รูปที่ 8.10 เกลียวกลม

1.3 ลักษณะของเกลียว


1.3.1 สลักเกลียวและแป้นเกลียว (Bolt and Nut) เป็นการแบ่งตามรูปร่างของเกลียว สลักเกลียว (Bolt) คือ เกลียวนอก และแป้นเกลียว (Nut) คือ เกลียวใน

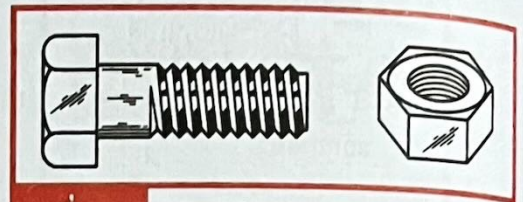

รูปที่ 8.11 สลักเกลียวและแป้นเกลียว

1.3.2 เกลียวขวาและเกลียวซ้าย (Right Hand Thread and Left Hand Thread) เป็นการแบ่งตามทิศทางการหมุนจับยึดชิ้นงาน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เกลียวขวา มีทิศทางการหมุนของแขนหมุนเคลื่อนที่เข้าจับยึดชิ้นงานในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และเกลียวซ้าย มีทิศทางการหมุนของแขนหมุนเคลื่อนที่เข้าจับยึดชิ้นงานในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา


การใช้สัญลักษณ์ในการบอกเกลียวซ้ายนั้นจะใช้ LH ย่อมาจาก Left Hand บอกต่อท้ายเกลียวชนิดต่าง ๆ เช่น M 14 x 2 LH ในกรณีเกลียวขวาจะไม่นิยมบอกต่อท้าย แต่ถ้าใช้จะใช้สัญลักษณ์ RH ย่อมาจาก Right Hand

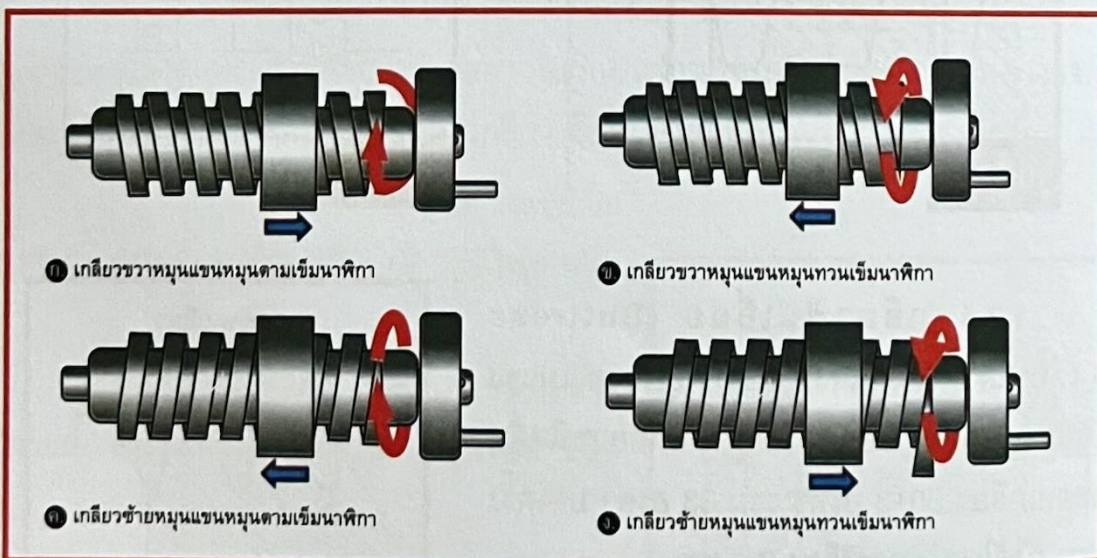

รูปที่ 8.12 ทิศทางการส่งกำลังเคลื่อนที่ของเกลียวขวาและเกลียวซ้าย



1.3.3 จำนวนปากเกลียว เกลียวปกติจะเป็นเกลียวปากเดียว ส่วนเกลียวหลายปาก จะมีจำนวนปากสองปากขึ้นไป เกลียวหลายปากมีข้อดีคือ สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเกลียวปากเดียว ที่มีระยะพิตช์เท่ากัน เมื่อหมุนไป 1 รอบเท่ากัน แต่มีข้อเสียคือ ในการกรึงยุ่งยากกว่า เสียเวลามากกว่า

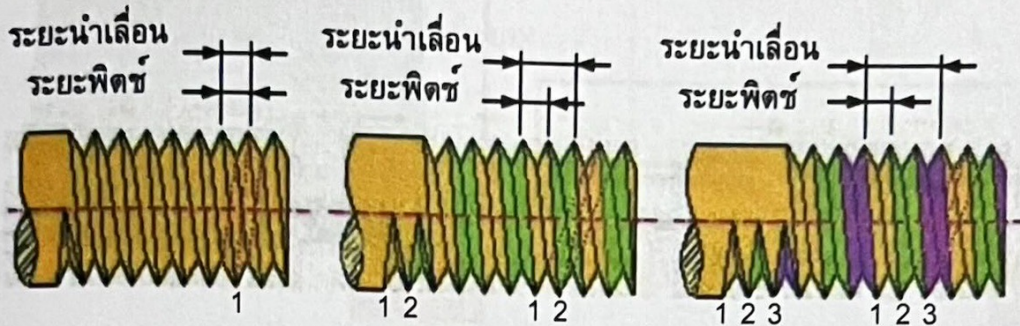

รูปที่ 8.13 เกลียวปากเดียวเปรียบเทียบกับเกลียวหลายปาก

2.

การตปเกลียวและการตายเกลียว

2.1 การตปเกลียว คือ การทำเกลียวในด้วยการตป ชนิดของตป ด้ามตป และขั้นตอนการตปเกลียวด้วยมือ มีดังนี้

2.1.1 ดอกตปเกลียว (Tap)

1) ชุดตปด้วยมือ (Hand Taps) 1 ชุดประกอบด้วยดอกตป 3 ดอก การตปจะเริ่มจากดอกที่ 1 Taper ที่ส่วนปลายจะเรียวมาก ดอกที่ 2 Plug ที่ส่วนปลายจะเรียวน้อยลง และดอกที่ 3 Bottoming ที่มีส่วนปลายเรียวเล็กน้อยตามลำดับ ที่ดอกตปจะมีรหัสบอกขนาดและระยะพิตช์ เช่น M 6 x 1.0 หมายถึง เกลียวเมตริก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร มีระยะพิตช์ 1.0 มิลลิเมตร

2) ชุดตปเครื่อง (Machine Taps) ใช้ตปกับเครื่องเจาะ หรือเครื่องกลึง



1. Taper Tap (8-10 Tapered Threads)



2. Plug Tap (3-5 Tapered Threads)



3. Bottoming Tap (1-1.5 Tapered Threads)

รูปที่ 8.14 ชุดดอกตปด้วยมือ



รูปที่ 8.15 ดอกตปด้วยเครื่องแบบต่าง ๆ

2.1.2 ค้ำมตาป (Tap Wrench or Tap Handle) เป็นค้ำมสำหรับใช้ในการตาปเกลียว มีหลายขนาดโดยแบ่งเป็นช่วง ๆ จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของตาป เช่น ขนาด M 1-10



รูปที่ 8.16 ค้ำมตาป



รูปที่ 8.17 ชุดตาปและค้ำมตาป

2.1.3 ขั้นตอนการตาปเกลียวด้วยมือ

- 1) เตรียมชิ้นงานที่จะตาปให้เรียบร้อย มีการร่างแบบตามแบบงาน
- 2) เจาะรูชิ้นงานให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง โดยการคำนวณหรือดูค่าเจาะรูจากตารางสูตรการเจาะรูเพื่อตาปสำหรับเกลียวเมตริก คือ


ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านที่เจาะ = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุดของเกลียว - ระยะพิตซ์

เช่น M 10 x 1.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านที่เจาะ = $10 - 1.5 = 8.5$ มม.


- 3) กรณีตาปบนปากกาจับชิ้นงานให้นำชิ้นงานมายึดบนปากกาจับชิ้นงาน แต่กรณีตาปบนเครื่องเจาะสามารถต่อข้อต่อกับเครื่องเจาะได้เลย

- 4) เลือกตาปดอกที่ 1 โดยนำตาปจับยึดกับค้ำมตาป ใส่ในรูที่เจาะไว้ พร้อมออกแรงกดและหมุนให้ได้ 2-3 เกลียว โดยต้องระมัดระวังให้ตาปตั้งฉากกับรูชิ้นงาน ตรวจสอบแนวตั้งฉากกับรูด้วยฉาก โดยการถอดค้ำมตาปออก

หมายเหตุ : การเลือกใช้ค้ำมตาป ต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของตาป โดยที่ค้ำมตาปจะมีการบอกขนาดไว้ เช่น M 1-10 กรณีเลือกค้ำมตาปที่มีขนาดใหญ่เกินไป อาจทำให้ตาปแตกหักได้

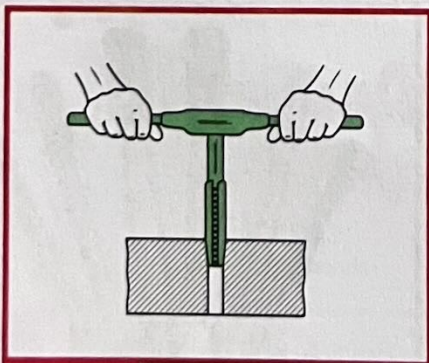

รูปที่ 8.18 การตาปด้วยตาปดอกที่ 1

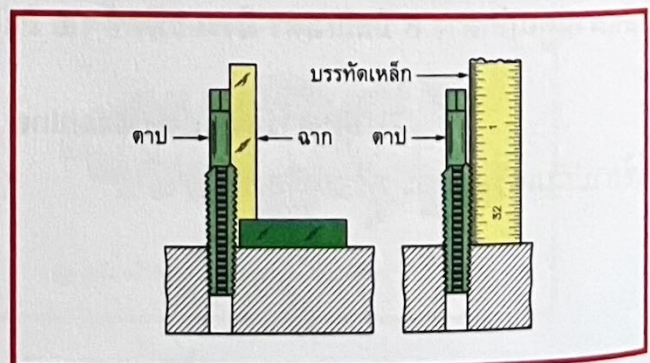

รูปที่ 8.19 ขณะเริ่มตาปต้องตรวจสอบแนวดอกตาป ต้องตั้งฉากกับชิ้นงานด้วยฉากหรือบรรทัดเหล็ก



5) หลังจากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกา ประมาณ 1/4 ถึง 1/2 รอบ และมีการหมุนกลับทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเป็นการตัดเศษโลหะออก ทำจนได้ความยาวเกลียวที่ต้องการ ในขณะที่ตลับเกลียวต้องใช้น้ำมันตัดช่วยตลอดเวลา

6) นำดอกตลับดอกที่ 1 ออก เปลี่ยนดอกตลับดอกที่ 2 ตลับตามขั้นตอนจนครบดอกที่ 3


7) ตรวจสอบเกลียวด้วยเครื่องมือตรวจสอบ หรือใช้สลักเกลียวที่ต้องการใช้งานตรวจสอบได้

8) หลังจากตลับเสร็จให้ทำความสะอาด ดอกตลับ ดำตามเก็บเข้าที่ พร้อมทั้งทำความสะอาดโต๊ะปากกา เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน


2.2 การดายเกลียว คือ การทำเกลียวนอก อุปกรณ์ที่ใช้และขั้นตอนการดายเกลียว มีดังนี้

2.2.1 ตัวดาย (Die) มีชิ้นเดียว ที่ตัวดายจะมีรหัสบอกขนาดและระยะพิตซ์ไว้ เช่น M 10 x 1.5 หมายถึง เกลียวเมตริก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร มีระยะพิตซ์ 1.5 มิลลิเมตร

2.2.2 ด้ามดายเกลียว ด้ามจะมีรูปทรงเป็นบัววงกลม หรือเป็นบัวเหลี่ยม เพื่อรองรับตัวดาย และมีเกลียวใช้ขันยึดตัวดายไม่ให้หมุนตามขณะดาย

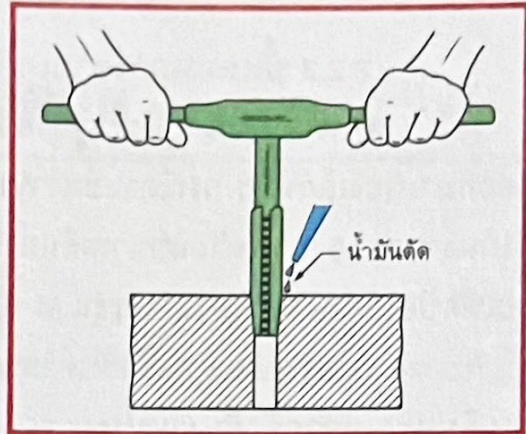

รูปที่ 8.20 คवरหยอดน้ำมันตัดขณะตลับ

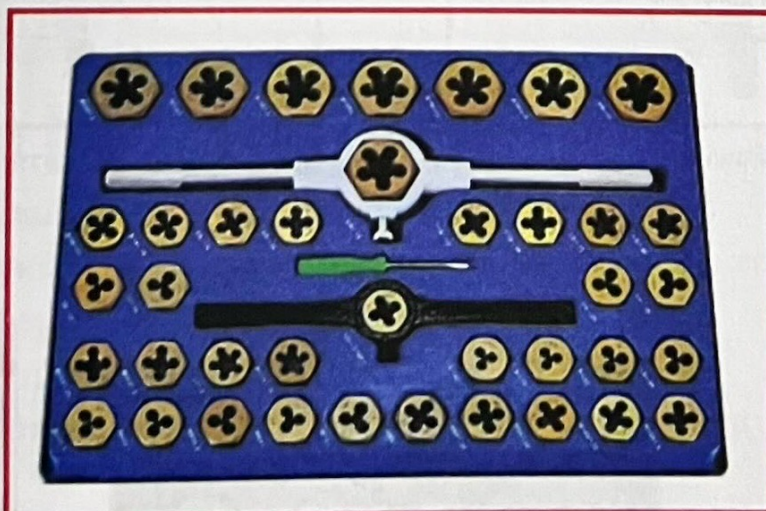


รูปที่ 8.21 ชุดดายและด้ามดาย


2.2.3 ขั้นตอนการตายเกลียว

- 1) นำชิ้นงานที่กลึงขึ้นรูปได้ขนาดที่ต้องการ มาจับยึดบนปากก้าจับชิ้นงานให้มีขนาดยื่นออกมาเพียงเล็กน้อย กรณีตายชิ้นงานยาว ๆ ใช้วิธีเดียวกันแล้วค่อยขยับชิ้นมาเป็นช่วง ๆ เพื่อป้องกันงานคดงอ (การเตรียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานควรมีขนาดเล็กกว่าขนาดจริงเล็กน้อยเพื่อป้องกันยอดเกลียวแตก เช่น M 10 x 1.5 ก็กลึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.7 มม.)
- 2) ประกอบตายเข้ากับด้ามตาย เริ่มตายโดยกดให้ตายตั้งฉากกับชิ้นงาน ตายโดยการหมุนเดินหน้าให้ตายตัดชิ้นงานประมาณ 1-2 เกลียว ในขณะที่เริ่มต้น หลังจากนั้นให้ออกแรงตายเดินหน้า และถอยหลังเหมือนตลับเกลียว ในขณะที่ตายหยอดน้ำมันตัดช่วยในการตาย
- 3) ตายจนได้ขนาดความยาวที่ต้องการ ถอยตายออก ทดสอบด้วยแป้นเกลียว
- 4) ถอดตายออกจากด้ามตาย ทำความสะอาดเก็บเข้าที่
- 5) ทำความสะอาดโต๊ะ ปากก้าจับชิ้นงาน


หมายเหตุ : การจับตายเข้ากับด้ามจับสามารถขยายตายให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริงเล็กน้อยก่อนในการตายเที่ยวแรก โดยการขันเกลียวที่ด้ามตาย เมื่อตายเสร็จเที่ยวแรกแล้วค่อยถอยตายออกมาปรับตายให้เล็กลงโดยการขันเกลียวที่ด้ามจับตายบีบให้ตายเล็กลง

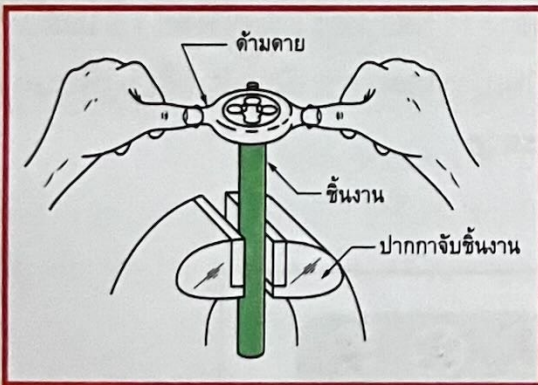

รูปที่ 8.22 การเริ่มต้นตาย

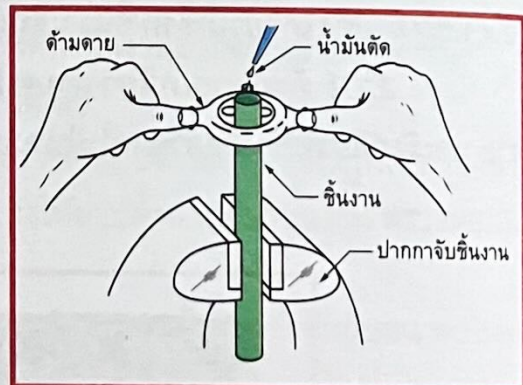

รูปที่ 8.23 ขณะตายควรหยอดน้ำมันตัด

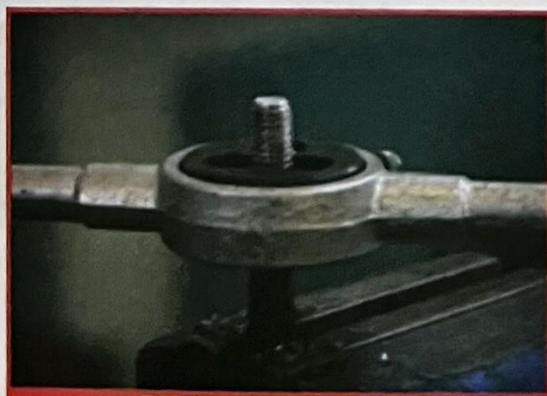

รูปที่ 8.24 ชิ้นงานที่ตายเสร็จ





3.

การบำรุงรักษาตาปและตาย

- 3.1 ไม่ใช่ตาปหรือตายแทนเครื่องมืออื่น
- 3.2 ห้ามเคาะตาปและตาย
- 3.3 เลือกใช้ด้ามให้เหมาะสม กรณีตาปถ้าใช้ด้ามตาปมีขนาดใหญ่กว่าไม่เหมาะสมจะทำให้ตาปแตกหักง่าย
- 3.4 ขนาดของชิ้นงานที่นำมาตาปหรือตายต้องมีขนาดที่ถูกต้อง
- 3.5 ในขณะที่ตาปหรือตายต้องมีการใช้น้ำมันตัดช่วยในการตัดเกลียว
- 3.6 หลังจากเลิกใช้งานต้องทำความสะอาดตาปและตาย แล้วเก็บเข้าที่ที่เหมาะสม

4.

ความปลอดภัยในการตาปและตาย

การตาปและตายไม่มีอันตรายมาก ควรระวังเรื่องการใช้เครื่องมือผิดประเภท ระวังรอยคมที่เกิดจากการตาปและตายบาดนิ้วมือในขณะที่ทำงานหรือจับชิ้นงาน กรณีชิ้นงานมีรอยเย็นจากการตาปหรือตาย ให้ใช้ตะปไปลบคม รอยเย็นเพียงเล็กน้อย

สรุปสาระสำคัญ

1. ชนิดของเกลียว

- 1.1 เกลียวสามเหลี่ยม มีทั้งเกลียวที่เป็นระบบเมตริก และเกลียวระบบอังกฤษ
 - 1.1.1 เกลียวเมตริก ISO เป็นเกลียวที่ใช้ในปัจจุบัน มีมุมรวมยอดเกลียว 60 องศา เป็นเกลียวสามเหลี่ยมที่เป็นมาตรฐานสากลของระบบเมตริก
 - 1.1.2 เกลียวระบบนิ้ว
 - 1) เกลียววิตเวอร์ต (Whitworth Thread) มีมุมรวมยอดเกลียว 55 องศา มีเกลียวชนิดหยาบและชนิดละเอียด
 - 2) เกลียวอเมริกัน (American National Thread) มีมุมรวมยอดเกลียว 60 องศา มีชนิดเกลียวหยาบ ชนิดเกลียวละเอียด และชนิดเกลียวพิเศษ

3) **เกลียวยูนิไฟด์ (Unified Thread)** เกลียวมาตรฐานสากลของเกลียว "ISO Inch" ดัดแปลงมาจากเกลียวอเมริกัน มุมรวมยอดเกลียว 60 องศา มีชนิดเกลียวหยาบ ชนิดเกลียวละเอียด และชนิดเกลียวพิเศษ

1.2 เกลียวชนิดอื่น ๆ ได้แก่ เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoid Thread) เกลียวหนอน (Brown and Shape Worm Thread) เกลียวสี่เหลี่ยม (Square Thread) เกลียวพินเหลี่ยม (Buttress Thread) เกลียวกลม (Knuckle Thread)

1.3 ลักษณะของเกลียว

1.3.1 **สลักเกลียวและแป้นเกลียว (Bolt and Nut)** สลักเกลียว คือ เกลียวนอก (External Thread) และแป้นเกลียว คือ เกลียวใน (Internal Thread)

1.3.2 **เกลียวขวาและเกลียวซ้าย (Right Hand Thread and Left Hand Thread)** แบ่งตามทิศทางการหมุนจับยึดชิ้นงาน มีแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เกลียวขวา และเกลียวซ้าย

1.3.3 **จำนวนปากเกลียว** กรณีเกลียวปกติจะเป็นเกลียวปากเดียว ส่วนเกลียวหลายปาก จะมีจำนวนปากสองปากขึ้นไป เกลียวหลายปากมีข้อดีคือสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเกลียวปากเดียวที่มีระยะพิตช์เท่ากัน แต่มีข้อเสียคือในการกลึงยุ่งยากกว่าเสียเวลามากกว่า

2. การตลับเกลียวและการตายเกลียว

2.1 **ตลับเกลียว** คือ การทำเกลียวในด้วยการตลับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตลับเกลียว ได้แก่ ดอกตลับเกลียว (Tap) และด้ามตลับ (Tap Wrench)

2.2 **การตายเกลียว** คือ การทำเกลียวนอก อุปกรณ์ที่ใช้ในการตายเกลียว ได้แก่ ตัวตาย (Die) ด้ามตายเกลียว

3. การบำรุงรักษาตลับและตาย

3.1 ไม่ใช้ตลับหรือตายแทนเครื่องมืออื่น

3.2 ห้ามเคาะตลับและตาย

3.3 เลือกใช้ด้ามให้เหมาะสม

3.4 ขนาดของชิ้นงานที่นำมาตลับ หรือตาย ต้องมีขนาดที่ถูกต้อง ไม่มีขนาดใหญ่เกินขนาด

3.5 ในขณะที่ตลับ หรือตาย ต้องมีการใช้น้ำมันตัดช่วยในการตัดเกลียว

3.6 หลังจากเลิกใช้งานต้องทำความสะอาดตลับและตาย และเก็บเข้าที่เก็บที่เหมาะสม

4. ความปลอดภัยในตลับและตาย

ในการตลับและตาย ควรระวังเรื่องการใช้เครื่องมือผิดประเภท ระวังรอยคมที่เกิดจากการตลับและตาย บาดนิ้วมือในขณะที่ทำงานหรือจับชิ้นงาน



ABC คำศัพท์น่ารู้

1	Triangle Thread	เกลียวสามเหลี่ยม
2	Whitworth Thread	เกลียววิตเวอร์ต
3	Unified Thread	เกลียวยูนิฟัด
4	Trapezoid Thread	เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู
5	ACME Thread	เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูอเมริกัน
6	Brown and Shape Worm Thread	เกลียวหนอน
7	Square Thread	เกลียวสี่เหลี่ยม
8	Buttress Thread	เกลียวฟันเลื่อย
9	Knuckle Thread	เกลียวกลม
10	External Thread	เกลียวนอก
11	Internal Thread	เกลียวใน
12	Right Hand Thread	เกลียวขวา
13	Left Hand Thread	เกลียวซ้าย
14	Tap	ดอกตาดเกลียว
15	Hand Tap	การตาดด้วยมือ
16	Machine Tap	การตาดด้วยเครื่อง
17	Tap Wrench	ด้ามตาด
18	Die	ตัวตาดสำหรับทำเกลียวนอก

ใบกิจกรรมที่
8.1



<https://cqrco.de/a/e/Zb1a>

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนที่ 8

ตอนที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงบอกชื่อเกลียวสามเหลี่ยม มา 3 ชนิด

.....

.....

.....

2. จงบอกชื่อเกลียวที่ไม่ใช่เกลียวสามเหลี่ยม มา 3 ชนิด

.....

.....

.....

3. ชุดตาปมือ 1 ชุด ประกอบด้วยดอกตาปจำนวน 3 ดอก จงบอกชื่อมาทั้ง 3 ดอก

.....

.....

.....

4. จงอธิบายการบำรุงรักษาตาปและดา

.....

.....

.....

5. จงอธิบายความปลอดภัยในการตาปและดาเกลียว พอสั่งเขป

.....

.....

.....

ตอนที่ 2 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. เกลียว ACME คือ เกลียวที่มีความหมายตรงกับข้อใด

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ก. เกลียวสี่เหลี่ยมระบบเมตริก | ข. เกลียวสี่เหลี่ยมระบบอเมริกัน |
| ค. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูระบบเมตริก | ง. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูระบบอเมริกัน |

